

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 16.01.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand links 180µm
- Tür hinten links 200µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.01.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Xceed (2019->) / Xceed 1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH5F1AGML00
HSN / TSN	1260 / AFG	DAT Europa-Code®	014250870320001
DAT Marktindex	DE001 6109	Km-Stand abgelesen	23015
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / WD / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeigeelemente Supervision mit LCD Display, Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionserkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungssensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2650 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.01.2024 bei Kilometerstand 22.778

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn
Vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten
Hinten rechts



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

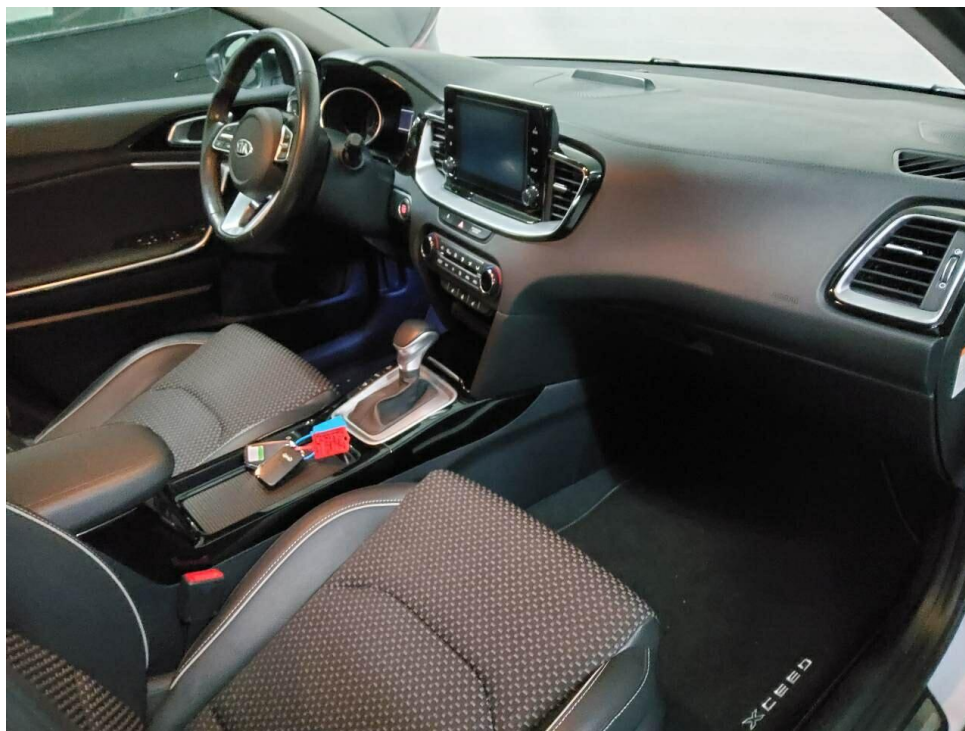


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

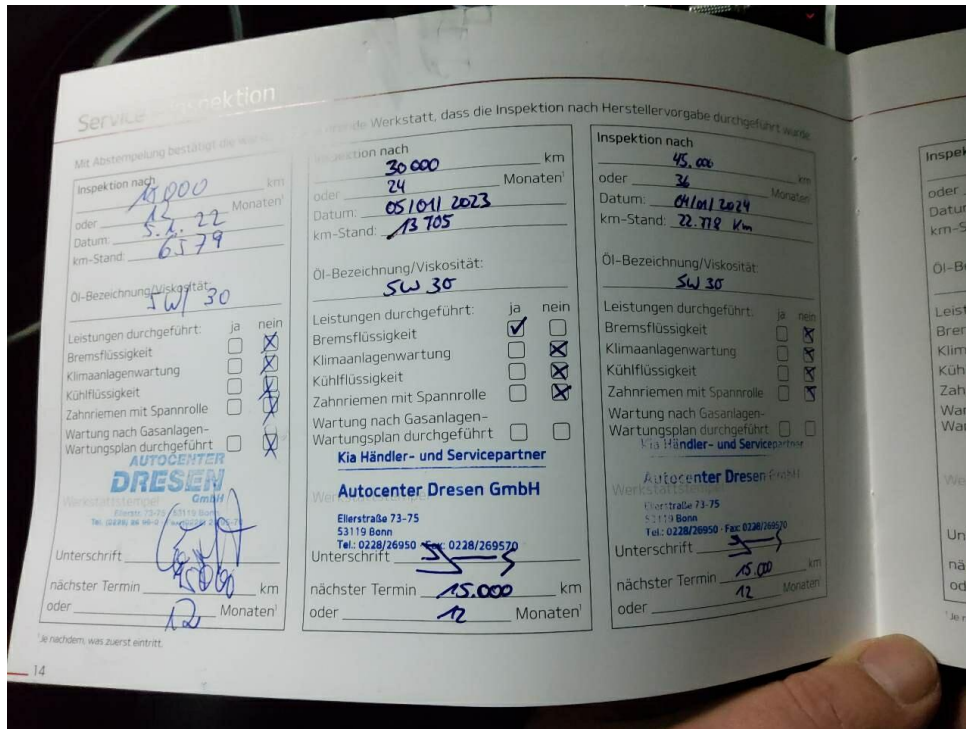


Bild 5 : Wartungsnachweise