

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 21.03.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dach ca. 140-200µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Hinweis: Inspektion demnächst fällig.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Jaguar	Typ / Verkaufsbez.	E-PACE (07.2017->) / E-PACE D180 R-Dynamic SE AWD (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SADFA2BN6L100	HSN / TSN	1590 / AHJ
DAT Europa-Code®	013800470140002	DAT Marktindex	DE008 6033
Km-Stand abgelesen	35674	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	1999
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	Automatik /
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,Getriebe N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Santorini Black / Metallic / 1AG / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) J LR FSL	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) J LR FSL	S / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) J LR FSL	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) J LR FSL	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente Interieurbeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte, Bluetooth-Schnittstelle, Dachhimmel Morzine in Ebony, Design- und Ausstattungslinie R-Dynamic, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Edelstahlpedale, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay), InControl-Connect-Paket Pro, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond, JaguarVoice Sprachsteuerung, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenkrad (Leder - R-Dynamic Emblem) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Leseleuchten im Fond, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Lufteinlassblende Chrom, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT, Navigationssystem Pro, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte integriert, Park-Paket (Einparkhilfe), Parkbremse elektronisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2681 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Smartphone-Paket, Sportsitze Leder, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Türriegelung automatisch (bei Unfall), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3588	Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur
4312	Fahrassistenz-Paket
28399	Fußmatten
25412	Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD
29121	Ionisator zur Luftreinigung
50169	LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black / Style 5051)
11000	Metallic-Lackierung
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-Wege, mit Memory) inkl. Sitzheizung
29304	Smog-Sensor / Luftgütesensor
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 25.04.2022 bei Kilometerstand 13.916

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

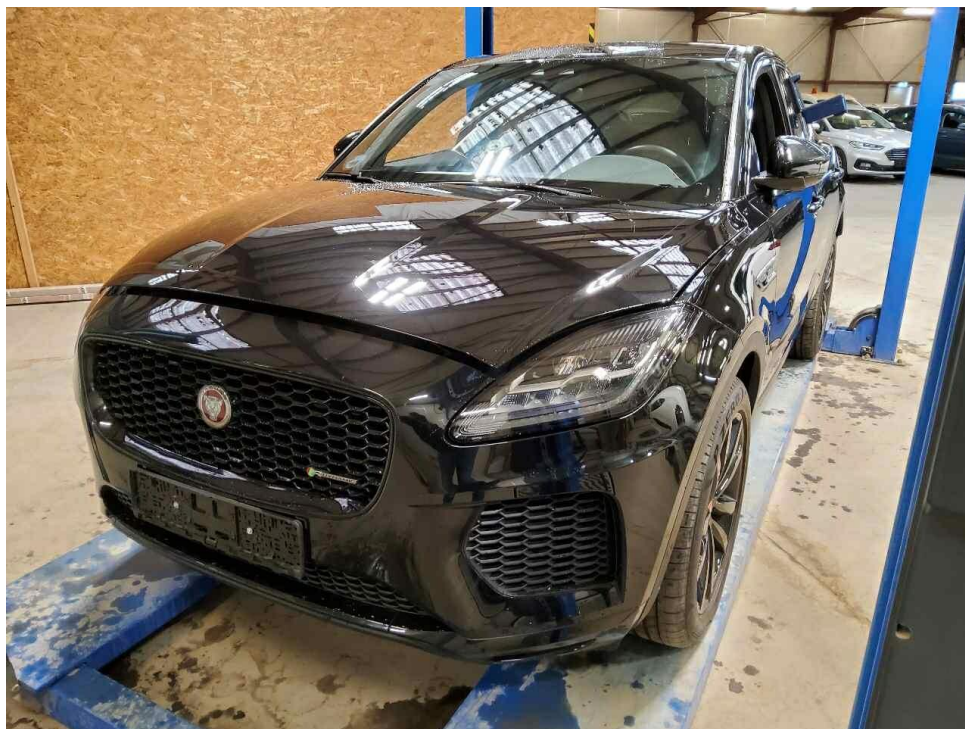


Bild 1 : Diagonal von vorn

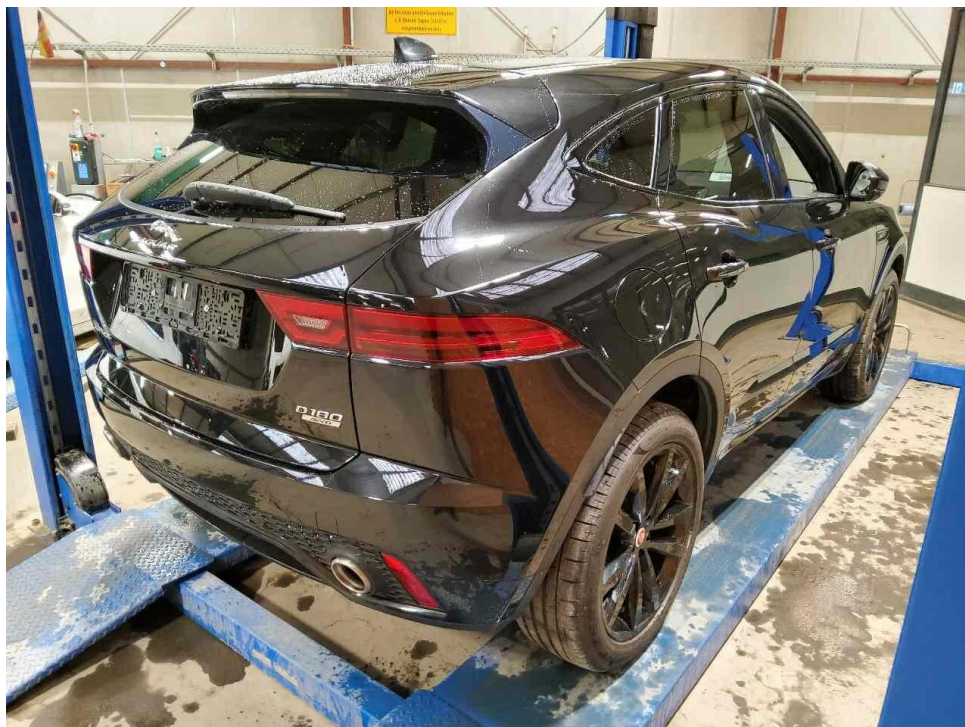


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

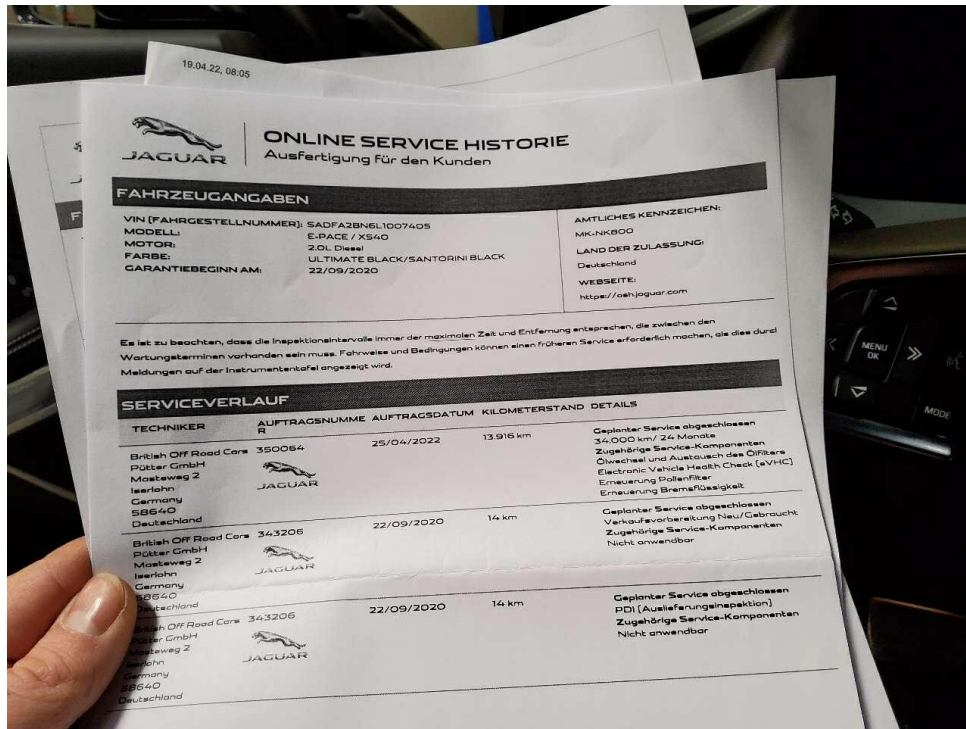


Bild 5 : Wartungsnachweise