

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
21.02.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Angaben der Werkstatt wurde in 01/2024 der vordere Stoßfänger erneuert (eingerissen).

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Stinger (CK)(2017->) / Stinger 3.3 V6 T-GDI 4WD GT (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAE551CDL608	HSN / TSN	8253 / AIA
DAT Europa-Code®	014250800300002	DAT Marktindex	DE006 6095
Km-Stand abgelesen	61416	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6
Leistung (kW)	269	Hubraum (ccm)	3342
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,N	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 4
Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grau / Metallic / Grau
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 19 93 Y	Continental / SportContact	S / O	4 mm
rechts	255 / 35 R 19 93 Y	Continental / SportContact	S / O	3 mm
2 links	255 / 35 R 19 93 Y	Continental / SportContact	S / O	3 mm
rechts	255 / 35 R 19 93 Y	Continental / SportContact	S / O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattung GT, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel verchromt, Bi-LED-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht, Bremsanlage: Brembo, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (8-Stufen), Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED Ausführung: B, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 3,3 Ltr. - 269 kW V6 TGD I KAT, Nebelschlussleuchte LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung (Aktiv), Sitz vorn links mit elektrisch verstellbaren Seitenwangen, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sound-System Harman-Kardon, Sperrdifferential (Hinterachse), Start/Stop-Anlage (ISG), Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	AHK abnehmbar

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 19.09.2023 bei Kilometerstand 55.095

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

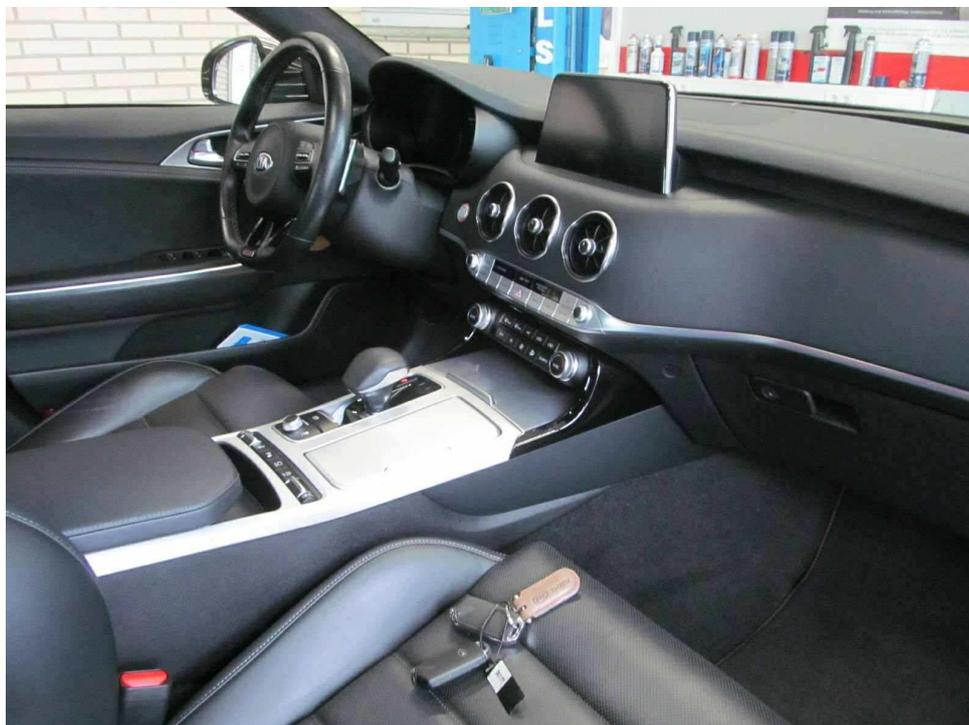


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung

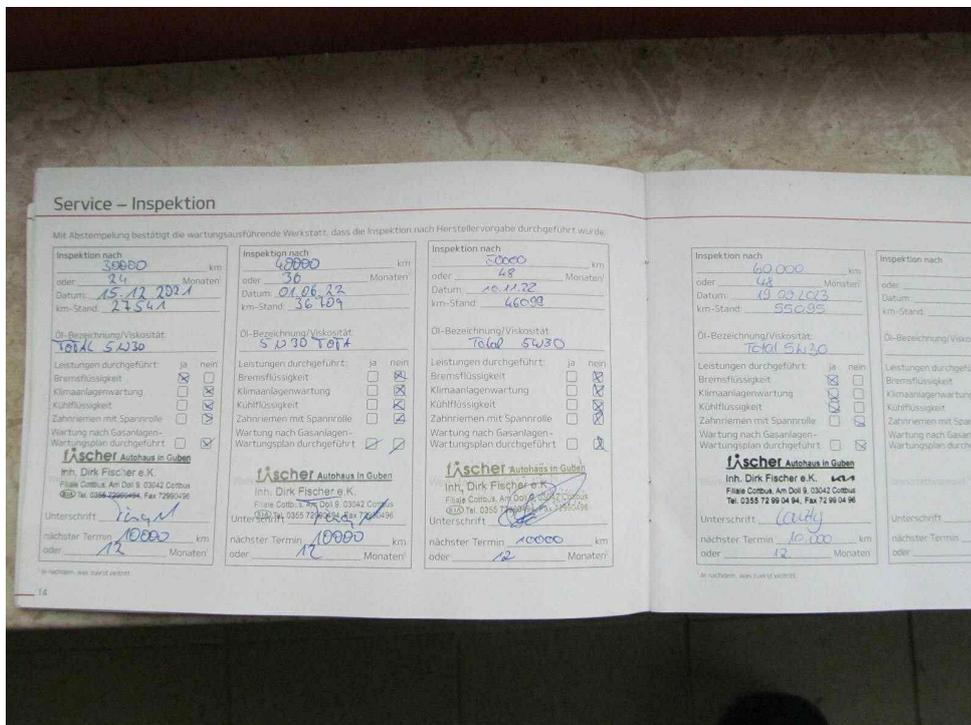


Bild 6 : Wartungsnachweise

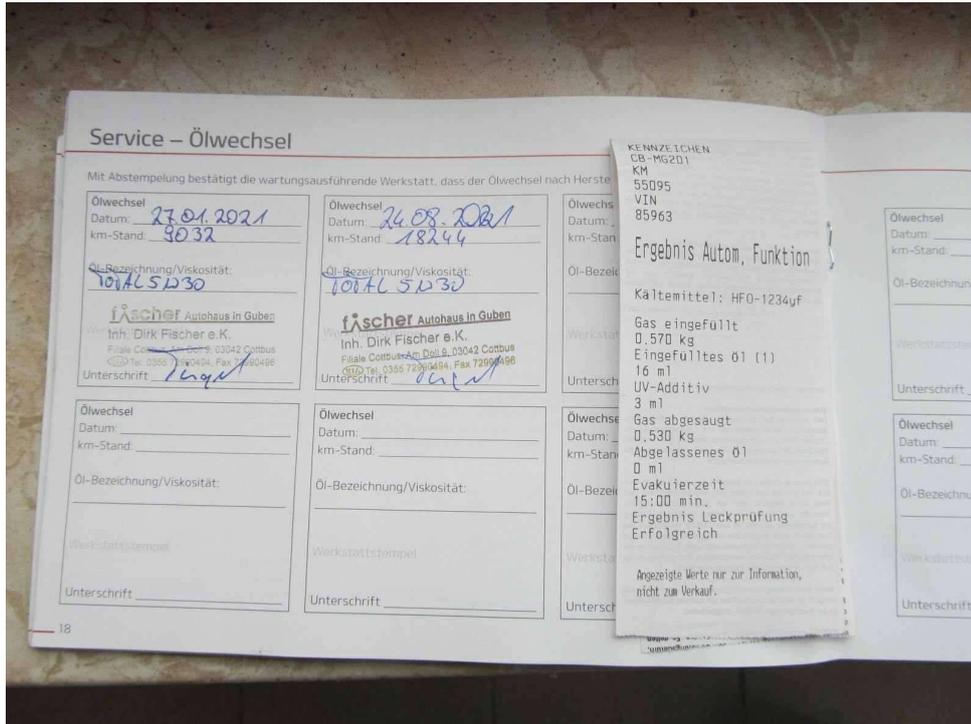


Bild 7 : Wartungsnachweis