

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 14.12.2023

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug wurde bereits durch das Autohaus abgemeldet.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.11.2020	Letzte Zulassung	27.11.2020
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Trike KKR
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Edge (CDQ)(2015->) / Edge 2.0 EcoBlue Vignale 4x4 S/S (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	2FMTK4V37LBB0
HSN / TSN	1028 / AAO	DAT Europa-Code®	012851800180005
DAT Marktindex	DE006 6084	Km-Stand abgelesen	125710
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	175
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	Magnetic-Grau / Metallic / PN4DQ0 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S / O	4 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S / O	4 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 V	Pirelli / Scorpion Zero Asimm.	S / O	4 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 V	Pirelli / Scorpion Zero Asimm.	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Aktive Geräuschkompensation, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel Oberteil Leder, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Chromeinfassung Seitenscheiben, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachhimmel Stoff, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen), Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), LM-Felgen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelkonsole vorn Leder, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 175 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2850 mm, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose 230V, Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfängergrill, Rahmen Chrom, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wendematte Gepäckraum, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
17108	Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
29606	Sitze vorn klimatisiert
2318	Technologie-Paket

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:           vollständig  
letzte Wartung:             am 28.11.2023 bei Kilometerstand 125.707

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung

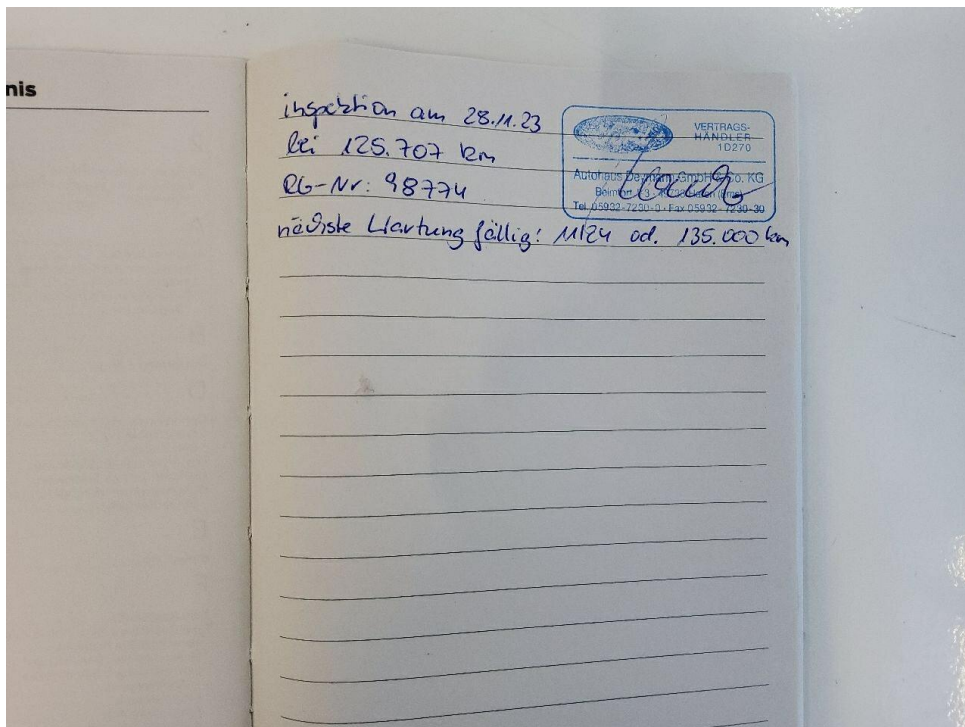


Bild 6 : Wartungsnachweise