

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 05.03.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren am Fahrzeug Winterräder montiert, die nicht zur Ausstattungsliste gehören.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.02.2021	Letzte Zulassung	17.02.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque (2018->) / Range Rover Evoque 2.0 D180 R-Dynamic SE AWD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BN4LH11	HSN / TSN	1590 / AIH
DAT Europa-Code®	017300770180002	DAT Marktindex	DE002 6106
Km-Stand abgelesen	35224	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
Getriebe	N1 I Automatik /	Felgen	Leichtmetall

Farbe / Farbe

Grau / Metallic / 1DF / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
2 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli /	S / O	6 mm
		Scorpion Zero All Season J LR FSL		
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: All-Terrain-Bereifung, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anschluss-Paket 1, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Ablendautomatik, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Blinkleuchten mit Laufflicht vorn, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremssscheiben vorn 349 mm, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Chrom), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistent-System: All-Terrain Progress Control (ATPC), Fahrassistent-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Efficient Driveline, Fahrassistent-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Park-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrwerk mit Schraubenfederung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), InControl Apps, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium dunkel, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Karosserie: 5-türig, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Mild-Hybrid 132 kW (Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Navigationssystem Pro, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Personalisierungssystem (Smart Settings), Radstand 2681 mm, Reifen-Reparaturkit, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Surround-Kamerasystem, Terrain-Response-System 2, Terrain-Response-System konfigurierbar, Traktionskontrolle, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
50169	LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black, Style 5079)
11000	Metallic-Lackierung
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
28404	Teppich-Fußmatten
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 03.02.2023 bei Kilometerstand 25.125

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung

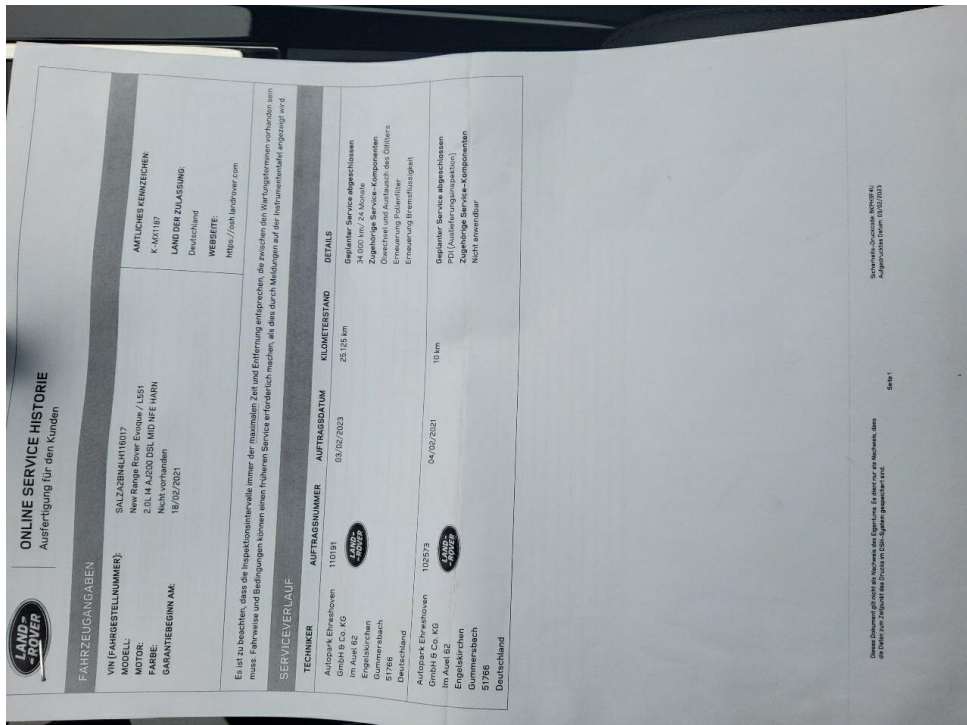


Bild 6 : Wartungsnachweise