

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 30.04.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 69 µm bis 87 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	MX-30 (DR)(05.2020->) / MX-30 e-SKYACTIV
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ0011	HSN / TSN	7118 / All
DAT Europa-Code®	015501000010001	DAT Marktindex	DE001 6127
Km-Stand abgelesen	12806	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	81	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grau / Metallic / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem mit 8 Lautsprecher, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenbeleuchtung LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 16.04.2024 bei Kilometerstand 12.230

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

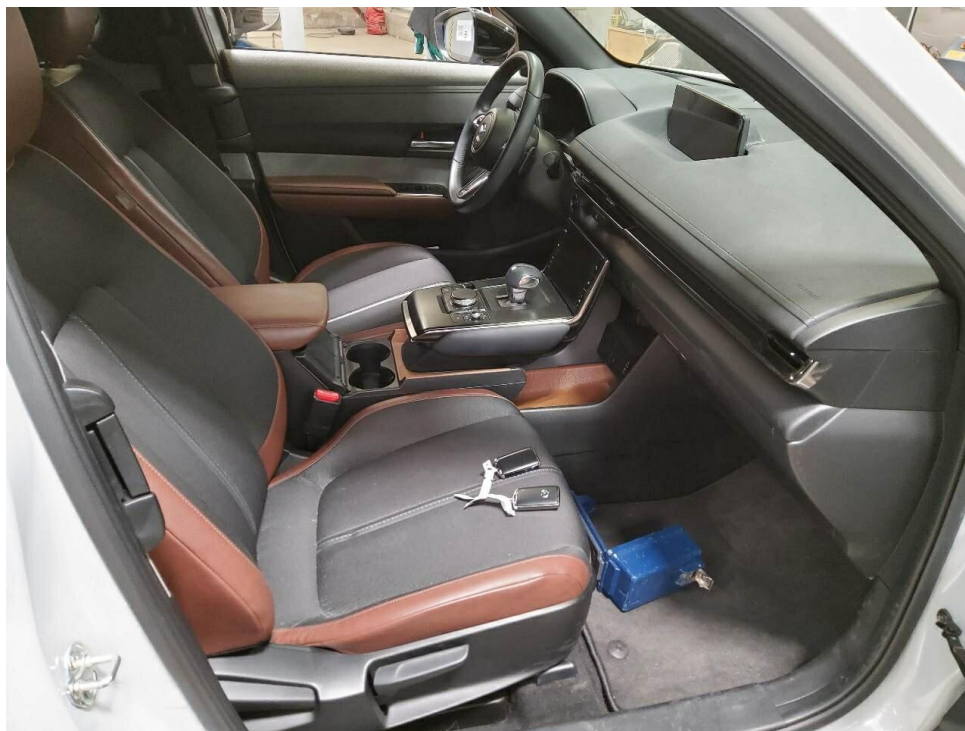


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

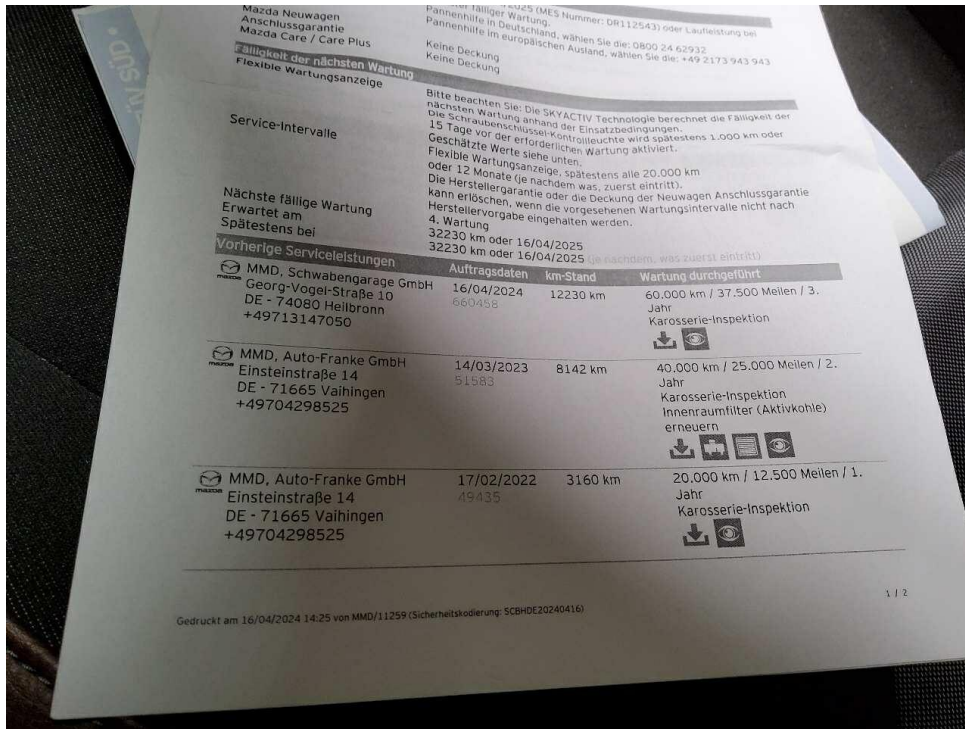


Bild 5 : Wartungsnachweise