

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 04.06.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 169 µm bis 399 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hr 399µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wurde auf Winterreifen vorgestellt. Die Sommerreifen auf Felgen lagen im Fahrzeug und wurden entsprechend bewertet.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.11.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 3 Lim. (G20)(2018->) / 3er - 330e Advantage (EURO 6d)(OPF)
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA5P51000FK4	HSN / TSN	0005 / CVQ
DAT Europa-Code®	011301450020001	DAT Marktindex	DE002 6104
Km-Stand abgelesen	81354	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	MINERALGRAU METALLIC / Metallic / B39

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	4 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 r-f * FSL	S /O /F	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter, Heckleuchten LED, Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 778), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 185 kW) Hybrid (B48), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 225/50 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: eDrive Services, Servolenkung Servotronic, Sport Boost Fahrmodusschalter, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2737	Business-Paket Professional
27810	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
3900	Entertainment-Paket
42930	Fahrassistenten-System: Driving Assistant
26302	Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
69103	Lenkrad (Leder M-Technic)
11000	Metallic-Lackierung
18313	Nebelscheinwerfer LED

18025	Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
30500	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
24701	Sound-System Harman-Kardon
31901	Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10 / 2023 bei Kilometerstand 68.633

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

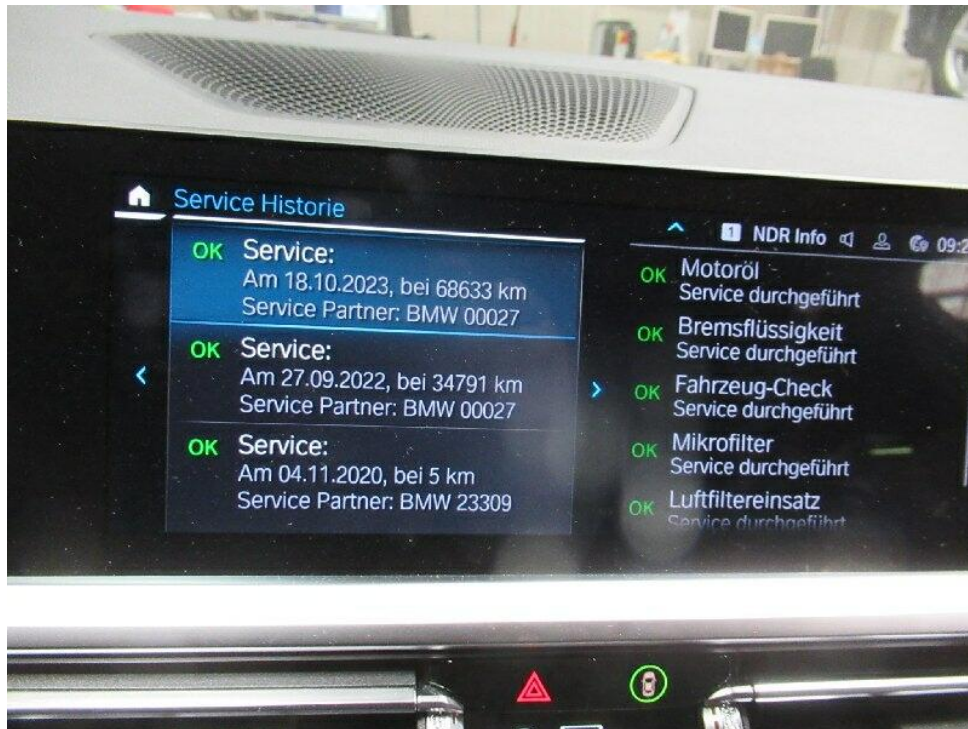


Bild 5 : Wartungsnachweise

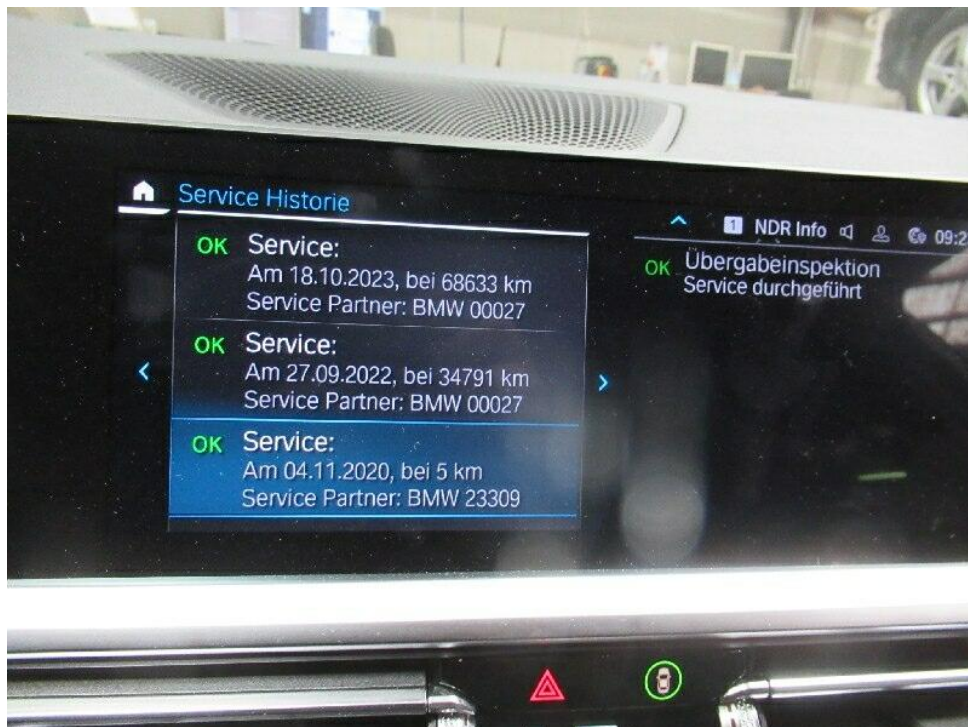


Bild 6 : Wartungsnachweis