

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 28.06.2024

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 170 µm bis 293 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vr 272µm und Tür hr 293µm, Rest erhöhte Lackschichtstärke

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wurde auf Winterreifen vorgestellt. Die Sommerreifen auf Felgen lagen im Fahrzeug und wurden entsprechend bewertet.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.01.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 2 Active Tourer (F45)(2014->) / 2er Active Tourer - 216d Advantage (EURO 6d)
Aufbauart	Van	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6T510807H2	HSN / TSN	0005 / CJU
DAT Europa-Code®	011301591700001	DAT Marktindex	DE003 6110
Km-Stand abgelesen	72821	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1496	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	ALPINWEISS 3 / Uni / 300

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O
2 links	205 / 60 R 16 96 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 W	Continental / EcoContact 6 *	S /O

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Farbmonitor (6,5 Zoll), Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Generator 180 A, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn und hinten, Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr., Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 7x16 (V-Speiche 471), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel KAT, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Park-Distance-Control (PDC), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Sitze hinten mechanisch verstellbar, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
35506	Heckklappenbetätigung automatisch
11006	Alpinweiß-Lackierung (Uni)
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
2707	Business-Paket
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug

27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)  
68802 Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)  
25881 Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)


### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 03 / 2024 bei Kilometerstand 68.204

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

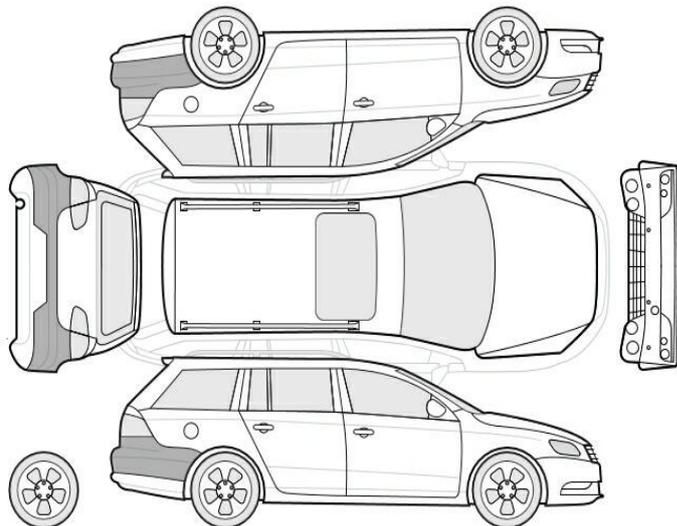

### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,  
Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung



Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 :     Wartungsnachweis