

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
16.07.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---|
| Erstzulassung | 23.06.2021 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Land Rover | Typ / Verkaufsbez. | Range Rover Velar (03.2017->) / Range Rover Velar P400e S (E6d) |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | SALYA2BY7MA31 | HSN / TSN | 1590 / AJT |
| DAT Europa-Code® | 017300801080001 | DAT Marktindex | DE001 6182 |
| Km-Stand abgelesen | 44530 | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf. | Zylinderanzahl | |
| Leistung (kW) | 221 | Hubraum (ccm) | 1997 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe / Farbe | Fuji White / Uni / 1AA / Weiß |
| | Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|------|-------------|
| 1 links | 255 / 55 R 19 111 W | Pirelli / Scorpion Zero All Season LR | A /O | 7 mm |
| rechts | 255 / 55 R 19 111 W | Pirelli / Scorpion Zero All Season LR | A /O | 7 mm |
| 2 links | 255 / 55 R 19 111 W | Pirelli / Scorpion Zero All Season LR | A /O | 7 mm |
| rechts | 255 / 55 R 19 111 W | Pirelli / Scorpion Zero All Season LR | A /O | 7 mm |
| Pannenset | | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Blinkleuchten mit Lauflicht, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Bordmonitor, Brems Scheiben hinten 325 mm, Brems Scheiben vorn 370 mm, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Light Oyster, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure), Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Akustikglas, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen), Heckleuchten LED, Heckspoiler, InControl Apps, InControl Connect Pro-Paket, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), Infotainment-System: Pivi Pro, Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen), Innenausstattung: Dekoreinlagen Cosmic Grey, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Anodised, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LED-Lichtsignatur, LM-Felgen 8,5x19 (5-Speichen, Gloss Sparkle Silver, Style 5108), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladeleistung HV-Batterie 7 kW (Wechselstrom AC), Laderaumabdeckung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW Si4 TwinTurbo Hybrid, Nebelschlussleuchten (2), Otto-Partikelfilter (GPF), Park-Distance-Control hinten, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2874 mm, Reifen 255/55 R19 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sprachsteuerung System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach), Surround-Kamerasystem, Tagfahrlicht, Terrain-Response-System, Traktionskontrolle, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Verteilergetriebe einstufig (Untersetzungsgetriebe), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|--|
| 25412 | Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll) |
| 37598 | Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar |
| 69141 | Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Airbagabdeckung in Leder |
| 14201 | Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar) |
| 4314 | Fahrassistenz-Paket Premium |
| 27605 | Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| 32528 | Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung vorn und hinten |
| 22202 | Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.05.2023 bei Kilometerstand 28.481

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts unterhalb, zerkratzt und eingedellt, (Bild 6)



Bild 1 : Diagonal von vorn

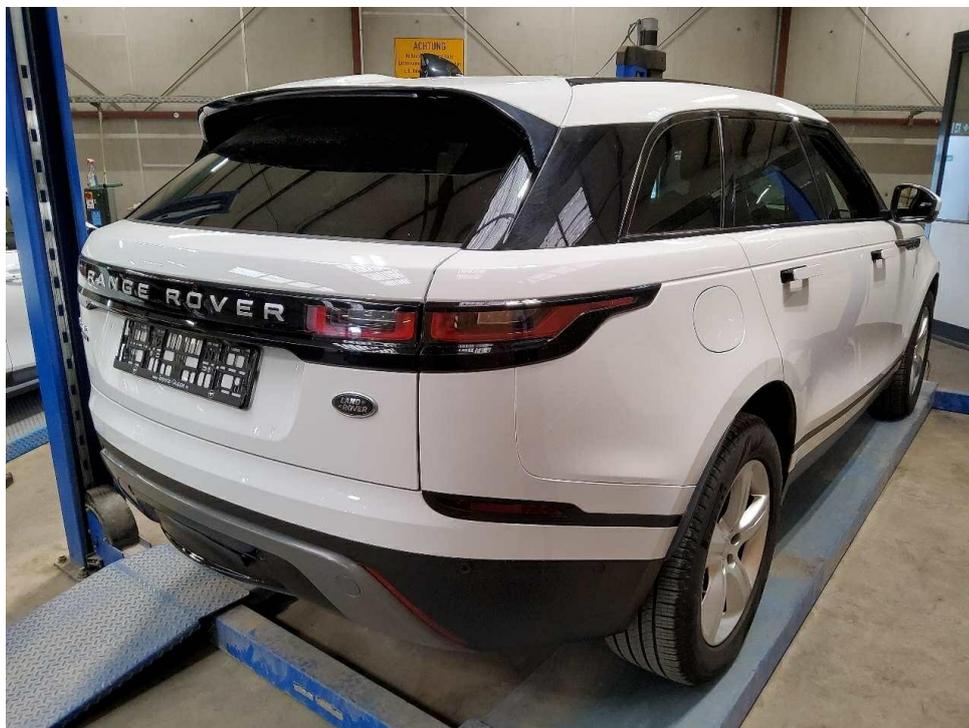


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

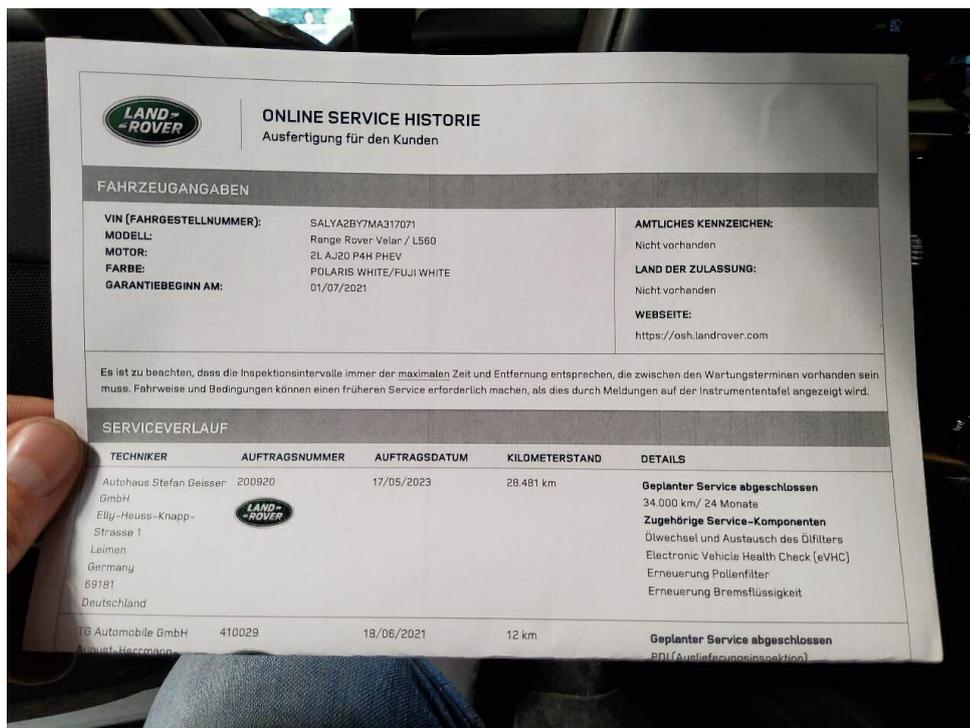


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Tür hinten rechts unterhalb, zerkratzt und eingedellt