

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
07.08.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.07.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 3 Touring (G21)(06.2019->) / 3er - 320 e M Sport (EURO 6d)(OPF) 5
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N91020FN0 [REDACTED]	HSN / TSN	0005 / CYX
DAT Europa-Code®	011301463040001	DAT Marktindex	DE001 6299
Km-Stand abgelesen	16759	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1998
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / 475		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f AR FSL	S /O /F	6 mm
	225 / 40 R 19 93 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f AR FSL	S /O /F	6 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Pirelli / P Zero r-f * FSL	S /O /F	7 mm
	255 / 35 R 19 96 Y	Pirelli / P Zero r-f * FSL	S /O /F	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Professional, Befestigungssystem im Kofferraum, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traktions Control (DTC), Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistent-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW), Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, M Sport, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Hybrid (B48), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen vorn/hinten: 225/45 R18 ..W / 255/40 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: eDrive Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination, Sport Boost Fahrmodusschalter, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
42117	Adaptives Fahrwerk M-Technic
19499	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
42930	Fahrassistenz-System: Driving Assistant
26714	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
26260	Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
50136	LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 791 M, Bicolor glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung
3535	Parkassistent-Paket Plus
29500	Sitzheizung vorn
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
2610	Spiegel-Paket
22108	Verglasung Akustikglas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.05.2024 bei Kilometerstand 15.177

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

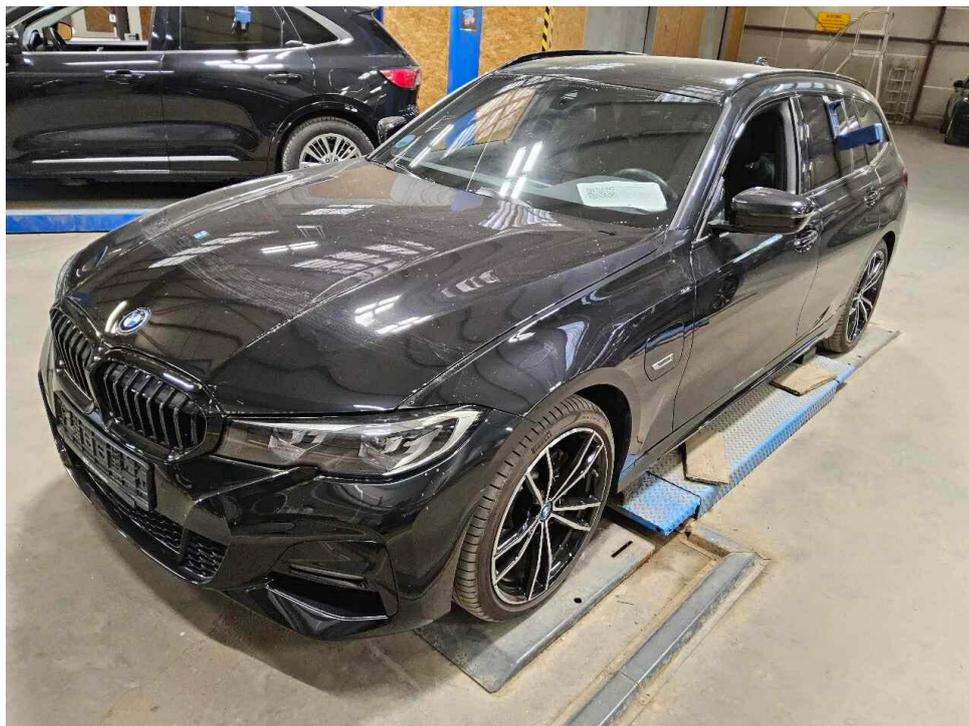


Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Wartungsnachweise