

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 05.09.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 320 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts 320 µm

Tür hinten rechts 200 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer (04.2017->) / Insignia 2.0 CDTI Elegance (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZT8GP4M101	HSN / TSN	1844 / AMC
DAT Europa-Code®	016501510640006	DAT Marktindex	DE004 6178
Km-Stand abgelesen	99236	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	128	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Licht Grau M2 / Metallic / GF6 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi, Ausstattungs-Niveau T, Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, B-Säulen schwarz Hochglanz (außen), Bluetooth Audio-Streaming, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Schriftzug, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Ergonomiesitz vorn links, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontkamera, Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kühlergrill mit Chromrahmen, LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen), Lenkrad (Leder 3-Speichen), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI, Nebelscheinwerfer LED, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifendruckwarner, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Voll-LED (IntelliLux), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87142	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI KAT (F 20 DVH / LSQ)
1002	Alcantara-Paket
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2452	Charging-Paket
28602	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2404	Winter-Paket 3

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 03.06.2024 bei Kilometerstand 93.952

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum und Sitze, Gebrauchsspuren,
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur,
(Bild 7)
Stoßfänger vorne, eingedellt, Gebrauchsspur,
(Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorn

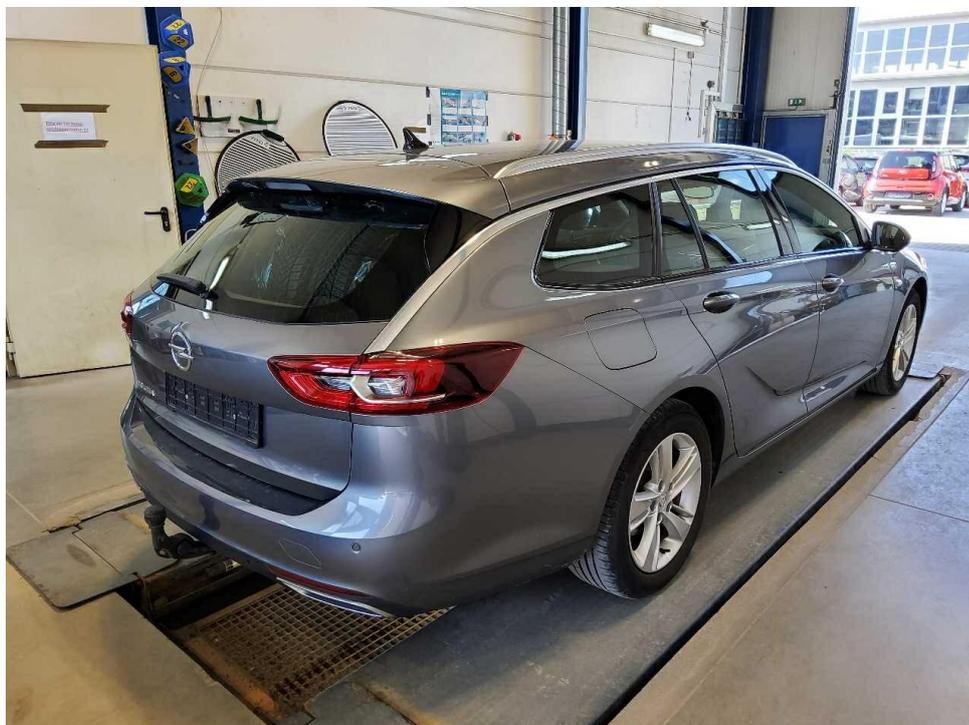


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Kugelkopf bei abnehmbarer Anhängerkupplung

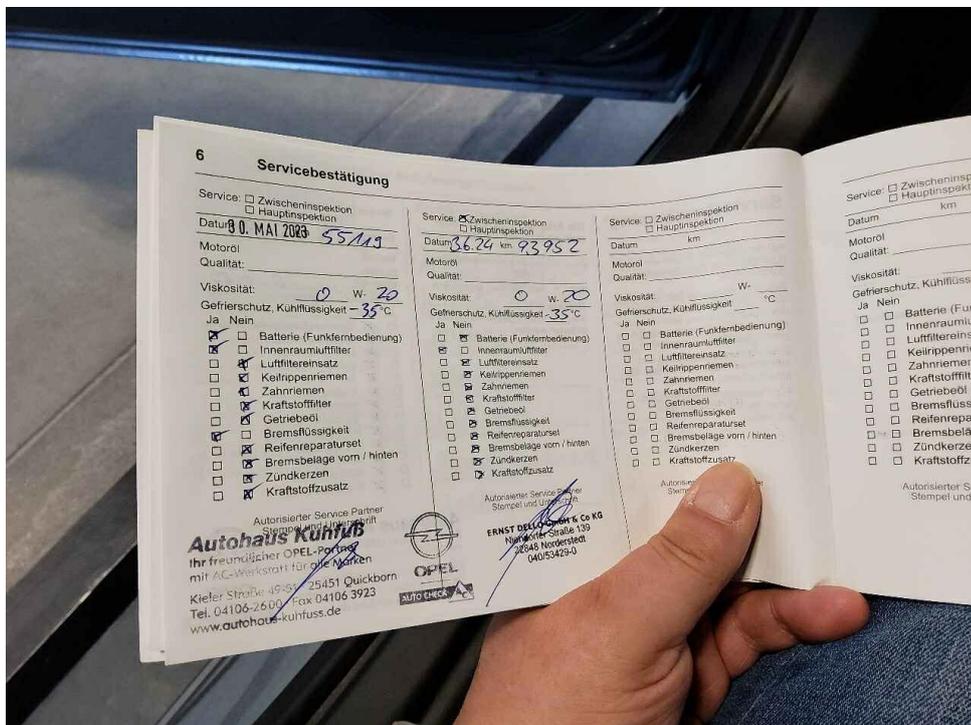


Bild 6 : Wartungsnachweise

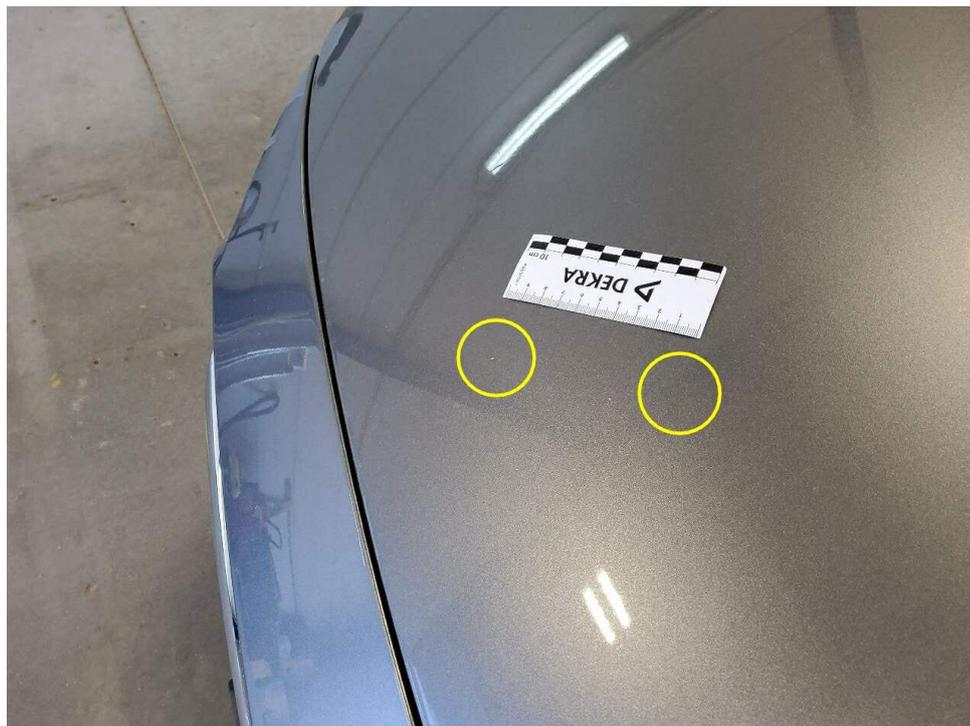


Bild 7 : Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 8 : Stoßfänger vorne, eingedellt, Gebrauchsspur