

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
04.11.2024

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

- Fahrzeug ist regennass (Schadenerweiterung möglich)

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

07.10.2021
Personenkraftwagen
Focus Turnier
(CGE)(2018->) / Focus 1.0
EcoBoost Hybrid ST-Line

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

07.10.2021
Ford
Kombi

Türen	S/S (EUro 6d)	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5	HSN / TSN	8566 / BUC
DAT Europa-Code®	WF0PXXGCHPMC6	DAT Marktindex	DE007 6214
Km-Stand abgelesen	012851530120013	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	58220	Zylinderanzahl	3
Leistung (kW)	Hybr.Benzin/E	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	92	Antriebsart	Frontantrieb
	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Blau / Metallic / PN4FT0 / Blau	Farbe	/ Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /S	3 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /S	3 mm
2 links	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	5 mm
rechts	215 / 50 R 17 95 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Body-Styling-Paket, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours - vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Komfort-Paket, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen, Y-Design, Anthrazit), Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost), Mittelkonsole Premium, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Pedale Aluminium, Reifen 215/50 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80549	Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost (Mild-Hybrid)
24032	CD-Player im Handschuhfach
39898	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
11000	Metallic-Lackierung
39811	Rückfahrkamera mit Split View
18020	Scheinwerfer LED
2400	Winter-Paket Räder: Ganzjahresreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 11.10.2024 bei Kilometerstand 58.082

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- HU/AU ist überfällig

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AS
vorne rechts	3 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

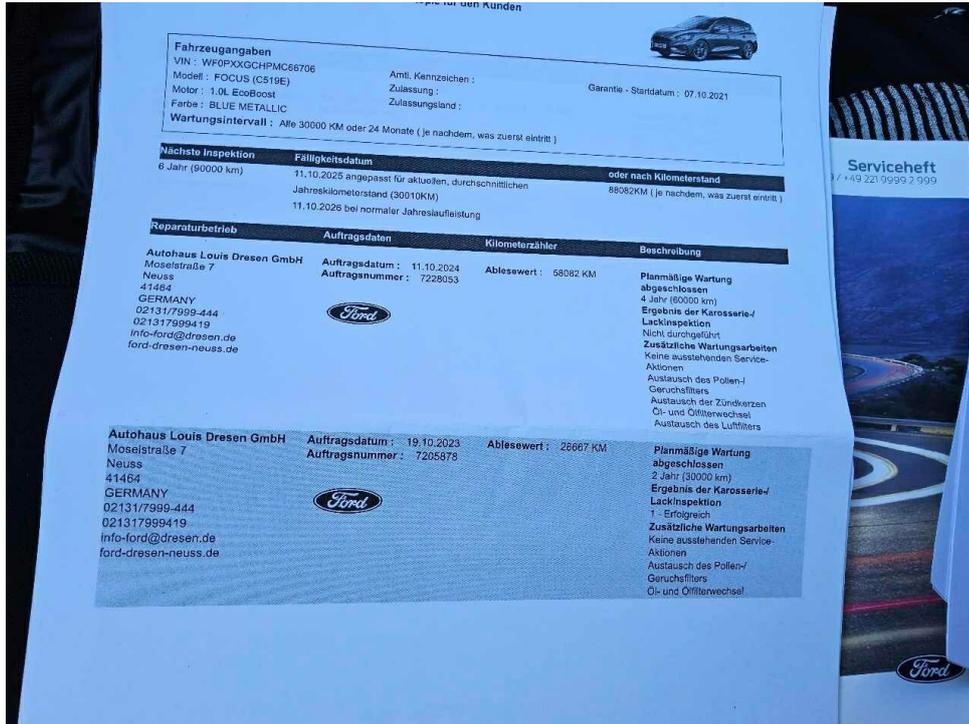


Bild 5 : Wartungsnachweise

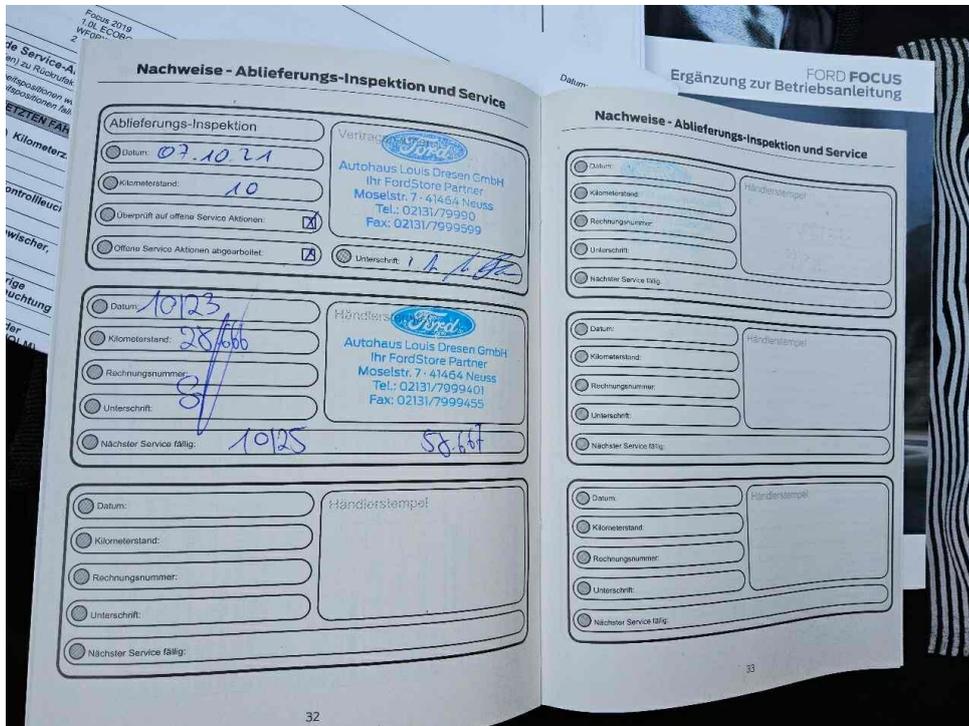


Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Reifen vorne-Profilblöcke lösen sich ab und Reifen vorne rechts an der Außenflanke beschädigt



Bild 8 : Reifen vorne-Profilblöcke lösen sich ab und Reifen vorne rechts an der Außenflanke beschädigt



Bild 9 : Reifen vorne-Profilblöcke lösen sich ab und Reifen vorne rechts an der Außenflanke beschädigt



Bild 10 : Reifen vorne-Profilblöcke lösen sich ab und Reifen vorne rechts an der Außenflanke beschädigt