

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 20.05.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 126 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Erstzulassung | 25.05.2022 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Hyundai | Typ / Verkaufsbez. | Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket Elektro 2WD |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | TMAK281HFNJ05 | HSN / TSN | 1349 / AFI |
| DAT Europa-Code® | 013450330120002 | DAT Marktindex | DE001 6272 |
| Km-Stand abgelesen | 44994 | Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro | Zylinderanzahl | / |
| Leistung (kW) | 26 | Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Getriebe | Automatik / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe / Farbe | Schwarz / Mica / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|--------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links | 215 / 55 R 17 94 V Freitext | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm |
| rechts | 215 / 55 R 17 94 V Freitext | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm |
| 2 links | 215 / 55 R 17 94 V Freitext | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm |
| rechts | 215 / 55 R 17 94 V Freitext | Michelin / Primacy 4 | S / O | 6 mm |

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Select-Paket, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|-------|--|
| 11609 | Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.05.2025 bei Kilometerstand 44.805

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

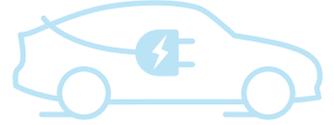

E REPORT

28 %
19.05.2025 13:15:55
DEKR RÜ
D

F
M
M
FIN
K

H
K - 39,2 W
TM K281HFNJ0
.993

AVILOO SCORE

99

/ 100

V L - F H 69 / 70

L ä H M . 30 / 30

H S ä . ✓

F Ü ü K ü D . ✓



D O



DIW O G ü



DI N O G ü



ERKLÄRUNG DES

E E

E

E E E

D ü
 E :D K q ä
 D D VILOO O - -
 D F .D L -
 D , N
 VILOO ß ,
 M V ü ä
 P ä ü V ü E .D
 ü W
 V D VILOO

E Ü P

13:15:51 VILOO-

- ✓ FL SH T
- ✓ F
- ✓ S D
- ✓ D
- ✓ D
- ✓

E E EE E E E E Ü E P Ü E

F I
 D
 K
 FIN

19.05.2025 13:15:55
 .993
 TM K281HFNJ0

H

| | | |
|---|-------------|---------|
| M | Z | 21 ° |
| | | 1 ° |
| | | 322,3 V |
| M | Z | ,22 V |
| S | ä P ü | -3,7 |
| G | (S H - F)* | 100 % |

