

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
08.10.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.02.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	Baureihe X1 (F48)(2015->) / X1 xDrive25e Sport Line (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA71AB0405V0	HSN / TSN	0005 / CYH
DAT Europa-Code®	011301032580001	DAT Marktindex	DE001 6260
Km-Stand abgelesen	136517	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	1499	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	MINERALWEISS METALLIC / Metallic / A96

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 18 99 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 18 99 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) * FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
205 / 60 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
205 / 60 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm
205 / 60 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Ablage-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außen sound), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Elektromotor 70 kW (Hybridantrieb), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Performance Control, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 7,5x18 (Doppelspeiche 578, Jet Black), Laderaumboden faltbar, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Sport/Leder), Licht-Paket, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 92 kW Hybrid (B38), Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC), Parkbremse elektrisch, Radstand 2670 mm, Reifen 225/50 R18 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Connected eDrive Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sport Line, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
2707	Business-Paket
27810	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
16195	Dachreling schwarz
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
24607	HiFi-Lautsprechersystem
39898	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
11000	Metallic-Lackierung
25835	Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
25070	Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)


### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft  
letzte Wartung: am 08 / 2025 bei Kilometerstand 133.689

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

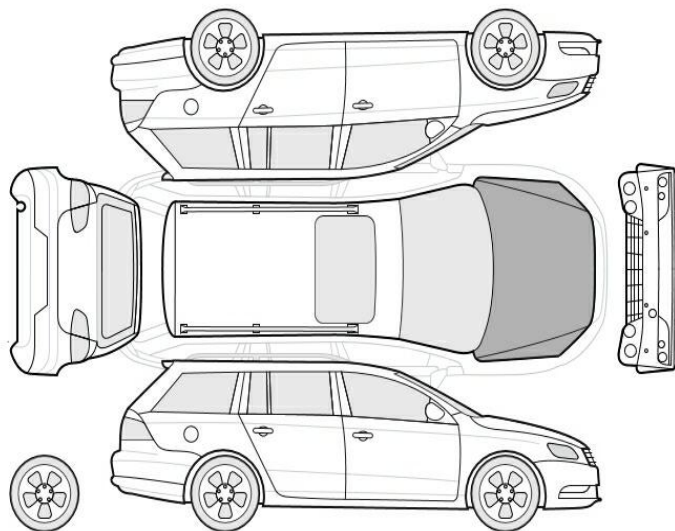

### Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur (Bild 9, 10)