

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
09.10.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 250 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts 210µm
- Türe vorne rechts 240µm
- Seitenteil hinten links 250µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Die vorgedachten Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

31.08.2022
Personenkraftwagen
S-MAX (CDR)(2015->) /
S-Max 2.0 EcoBlue

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

31.08.2022
Ford
Kombi

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

5
WF0JXXWPCJNMO
012851750040011
56540
Diesel
110
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Getriebe

5
8566 / BKM
DE00E 6249
08 / 2027
1995
Automatik /

Felgen

Leichtmetall

Farbe (Hersteller) / Farbe

Chroma-Blau / Metallic /
PN4FT0 / Blau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	3 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	3 mm
2 links	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 17 103 V	Continental / EcoContact 5	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Auspuffblende (Chrom), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Bordcomputer, Doppelendrohr Auspuffanlage, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Farbdisplay (4,2 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit KomfortschlieÙung, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Heckleuchten LED, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kühlergrill verchromt, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 235/55 R17 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn verstellbar (4-fach), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
15500	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
2716	Business-Paket 2
16203	Dachreling (Aluminium)
18610	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
28416	Fußmatten Premium
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
27607	Gepäcksisicherungsnetz
34795	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
11000	Metallic-Lackierung
42805	Niveauregulierung
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
2400	Winter-Paket
19102	Scheibenwaschdüsen heizbar


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 20.06.2025 bei Kilometerstand 48.091

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

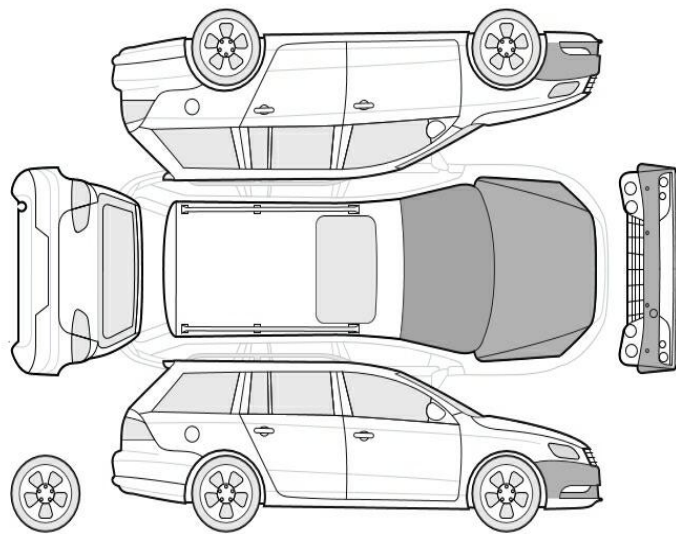

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, viele
Steinschläge, Gebrauchsspur
Frontscheibe, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge,
Gebrauchsspur