

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
06.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Die Tür und Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

31.10.2022
Personenkraftwagen
Zoe (06.2012->) / Zoe R135
Evolution R135/ EV50
(Batterie 52 kWh)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

31.10.2022
Renault
Limousine

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Energiequelle / Kraftstoff
Schadstoffklasse:

5
3333 / BMT
DE002 6330
Elektro
2017/1151;WLTP;reine

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Leistung (kW)
Antriebsart

VF1AG00006990
017201170270001
45457
51
Frontantrieb

Getriebe / Gänge
Farbe / Farbe

Elektrofz
Stufenlos / 1
GLETSCHERWEISS / Uni /
OV369 / Weiß
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Felgen

Leichtmetall

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / Cross Climate+	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-Klebeset - SP-Kit, 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 51 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, HV-Batterie 52 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), LM-Felgen 6,5x16 (Ediris), Lackierung Arktis-Weiß, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Leistungsvariante R135, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole, Modellpflege, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7"), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Raucher-Paket, Reifen 195/55 R16 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music), Untersteuerungskontrolle (USC), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperre, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
1508	Comfort-Paket
73198	Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
2400	Winter-Paket
1505	Komfort-Paket
2302	Techno-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 11.12.2024 bei Kilometerstand 31.770

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU/AU überfällig,

ZER IFIK NUMMER: D67 1D 885E 12 88 01F169 8

RKE: R
ODELL: Z 52 W

K LO E ERS D: 5. 57
F : VF1 G0000699
D U U DUHR E :
1 .11.2025, 11: 6: 6

DUR HGEFÜHR VO : DEKR
Rü D

()
5,1 %


ENERGIE

49kWh | 52kWh



WLTP-REICHWEITE

376km | 395km

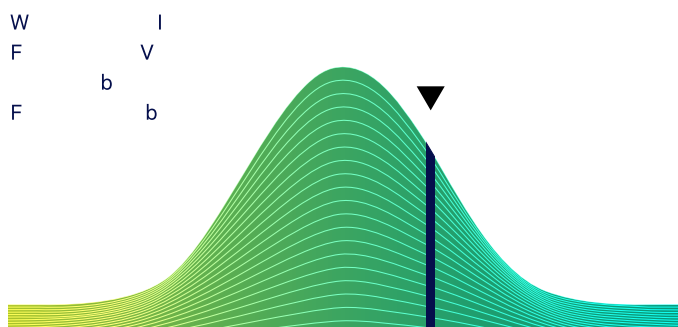

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

(MS)

	✓
	✓
	✓
Z	✓
F K	✓



SCAN FOR

DETAILS

Ä

VILOO FL SH
F

ü

Morans Berger

D. M

, EO

D

b b

VILOO



()

Aktuell: 52,0kWh	49,5kWh	49,5kWh
N : 5 ,7 W	52,0 W	52,0 W

S	✓
S	✓
	✓
Z	✓

WL P

Aktuell: 367-376km	295km	280km
N : 86 95	11	29


MS L	(S)*:	W S	1 %
G	S	:	✓
MS G	(S H)*:	96%	
G	S H	:	✓

V LOO . 11:36:32

FL SH	✓
F	✓
S D	✓
D b	✓
D	✓
b	✓

	M .	M .	D	S
	9. °	10.0°	0.6°	✓
Z	,5 7V	,5 6V	8 V	✓
	0,0V			
D	. S	ä	2,6	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.539	3.540	3.539	3.537	3.540	3.539	3.539	3.539	3.542	3.543	3.542	3.543	3.542	3.542	3.541	3.542	3.542	3.541	3.541	3.542
21 - 40	3.541	3.542	3.543	3.542	3.543	3.542	3.542	3.542	3.542	3.543	3.542	3.543	3.542	3.542	3.543	3.542	3.544	3.543	3.543	3.544
41 - 60	3.543	3.543	3.542	3.543	3.543	3.543	3.544	3.543	3.543	3.544	3.543	3.542	3.543	3.544	3.543	3.543	3.543	3.542	3.542	3.541
61 - 80	3.541	3.542	3.541	3.543	3.543	3.542	3.543	3.542	3.542	3.542	3.542	3.543	3.542	3.543	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
81 - 96	3.542	3.543	3.542	3.543	3.542	3.543	3.543	3.543	3.544	3.544	3.544	3.546	3.543	3.543	3.544	3.546	/	/	/	/

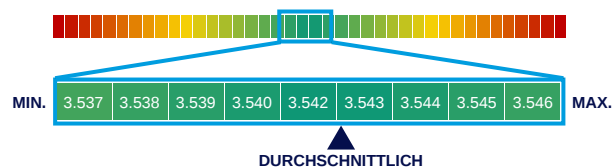

*D b . VILOO üb W VILOO b (MS) W H

H F U GS USS HLUSS: D b b G (S H) M b b . D M b D D S F ü

b E b . D b S H b 95% R Z b ü S H W . D L

E b Z , ü S H W Z b . D (MS) ä

G K b . D E b üb ä ä ß E ü . D ö D Rü ü