

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 11.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 126 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.11.2022	Letzte Zulassung	02.11.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Puma (2019->) / Puma 1.0 EcoBoost Mild Hybrid	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF02XXERK2NP7	HSN / TSN	8566 / BSP
DAT Europa-Code®	012851220060002	DAT Marktindex	DE006 6320
Km-Stand abgelesen	53975	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	114	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	Magnetic-Grau / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / PN4DQ0 / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Body-Styling-Paket, Dachhimmel Stoff, Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit KomfortschlieÙung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65, Heckleuchten LED, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen, schwarz, glanzgedreht), Lackierung Blazer-Blau uni, Laderaumboden variabel (Ford Megabox), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost), Mittelkonsole mit Armlehne, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2588 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Standard Variante, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80586	Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost (Mild-Hybrid)
27629	Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
25401	Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
1505	Komfort-Paket
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.06.2024 bei Kilometerstand 29.868

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

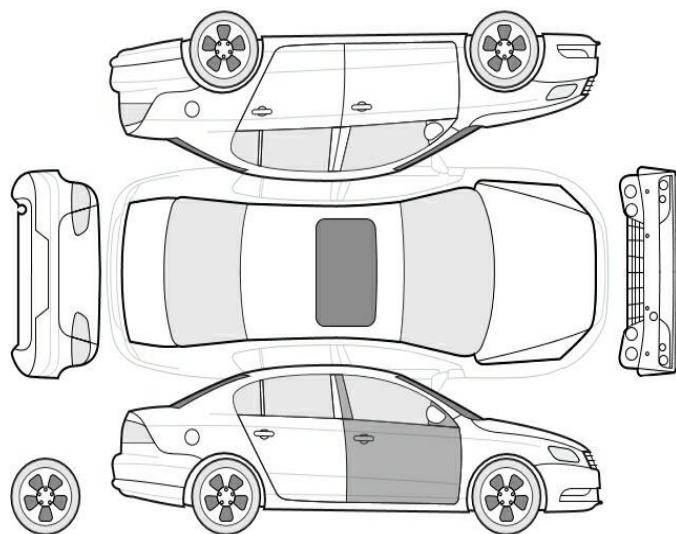

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 8)