

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
14.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Niro (DE)(2016->) / e-Niro
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACC81HFN515
HSN / TSN	2233 / AAL	DAT Europa-Code®	014250423120001
DAT Marktindex	DE001 6265	Km-Stand abgelesen	45213
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	27	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	(UD) SCHNEEWEIß / Uni /
			UD / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 W	Michelin / Primacy 3 AO FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 100 kW (cont. 27 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Stauassistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gelenkkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, HV-Batterie 39 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Radstand 2700 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Vorheizsystem für Batterie, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
48220	LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen)
	Reifen 215/55 R17 ..W

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12.05.2025 bei Kilometerstand 38.591

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Kombiinstrument Fehlermeldung
Reifendruck, Sensoren anlernen,

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeug Aufbereitung Außen, mehrfach
oberflächliche Verschürfungen, (Bild 11, 12)

ZERIFIK NUMMER: D0 5 0 5 955 65F 1 FE5D7F 806

RKE: K
ODELL: N 9,2 W

KLO E ERS D: 5.21
F : KN 81HFN51
DUUDUHR E :
26.11.2025, 08:51:50

DURHGEFÜHR VO : DEKR
Rü D


()
6,8 %

ENERGIE

38kWh | 39kWh

WLTP-REICHWEITE

280km | 289km

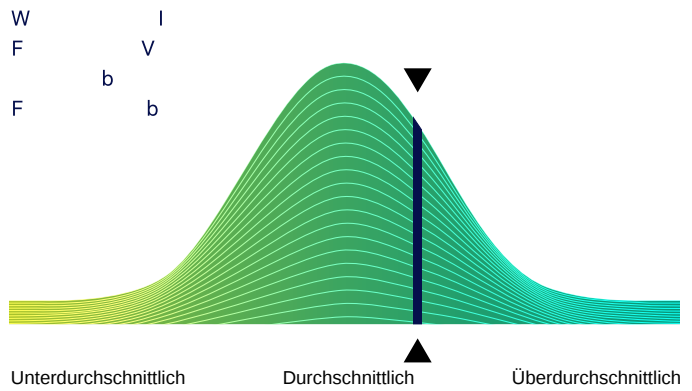

(MS)

	✓
	✓
	✓
Z	✓
F K	✓



SCAN FOR DETAILS

Ä

VILOO FL SH
F

Morans Berger

D. M , EO



()

Aktuell: 39,9kWh	38,0kWh	38,0kWh
N : 1,2 W	9,2 W	9,2 W

WL P

Aktuell: 280-280km	223km	243km
N : 289 289	2 0	251

V LOO

08:51: 6


FL SH	✓
F	✓
S D	✓
D b	✓
D	✓
b	✓

S	✓
S	✓
	✓
Z	✓

MS L	(S)*:	51%	
G	S	:	✓
MS G	(S H)*:	100%	
G	S H	:	✓

	M .	M .	D	S
	.0°	.0°	0.0°	✓
Z	,660V	,660V	0 V	✓
	0,5V			
D	. S	ä	2,7	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
21 - 40	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
41 - 60	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
61 - 80	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
81 - 90	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660										



DURCHSCHNITTLICH

*D b . VILOO üb W VILOO b , (MS) W H

H F U GS USS HLUSS: D b b G (S H) M b b . D M b D D S F ü

b E b .D b S H b VILOO 95% R Z b ü S H W .D .D (b) L %

E b Z , ü S H W Z b .D .D , (MS) ä

G K b . D E b üb ä ä ß E ü . D ö D Rü ü ü