

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
24.11.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

08.11.2022
Personenkraftwagen
5 Touring (G31)(2017->) /
5er - 530 e Luxury Line
(EURO 6d)(OPF)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

08.11.2022
BMW
Kombi

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)

5
WBA11CG000CM0
011301131120001
107156
Hybr.B/E ext.auf.
135

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)

5
0005 / DER
DE001 6346
11 / 2025
1998

Schadstoffklasse: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart Heckantrieb
 N1 I
 Getriebe Automatik / Felgen Leichtmetall
 Farbe / Farbe Blau / Metallic / C3Z / Blau
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Uniroyal / RainSport 5 FR	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Professional, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Ersatzteilkatalog Facelift, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW), Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 8x18 (W-Speiche 632), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Luftfederung Hinterachse, Luxury Line, Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 215 kW) Hybrid (B48), Nebelschlussleuchte(n), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 245/45 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnah, Sitze vorn teilelektr. verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
2707	Business-Paket
27810	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
16205	Dachreling eloxiert
42934	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
3409	Innovations-Paket
69103	Lenkrad (Leder M-Technic)
49227	LM-Felgen 8x18 (V-Speiche 619)
11000	Metallic-Lackierung
3534	Parkassistent-Paket
37208	Sicherheitssystem Active Protection
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
24701	Sound-System Harman-Kardon


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 31.10.2025 bei Kilometerstand 105.524

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

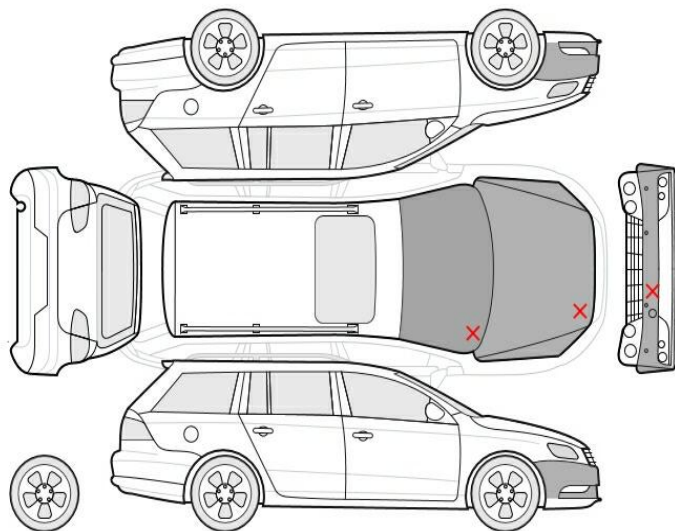

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur