

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
 Besichtigung 20.01.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2024	Letzte Zulassung	11.01.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Ranger Raptor (TRA)(2022->) / Ranger Raptor 2.0 EcoBlue Raptor Doppelkabine (EUR)	Aufbauart	Pickup
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPFXMX2FPJ0	Maße Länge/Breite/Höhe	5381 / 2028 / 1922 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3270
zul. Gesamtmasse	3140 kg	HSN / TSN	1566 / AAR
DAT Europa-Code®	012850970350002	DAT Marktindex	DE002 6457
Km-Stand abgelesen	90305	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	155	Hubraum (ccm)	1996
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller) / Farbe	Silber / Metallic / 2-Schicht / PMYHT0 / Silber

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber AT3	G / O	5 mm
rechts	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber AT3	G / O	5 mm
2 links	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber AT3	G / O	5 mm
rechts	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber AT3	G / O	5 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	285 / 70 R 17 116 S	General / Grabber AT3	G / O	10 mm

G/ Gelände; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket 106, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Ford SYNC 4A, FordPass Connect inkl. eCall, Frontkamera, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Premium, Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckklappe Easy Lift (Pick-Up), Heckklappenentriegelung elektrisch (ohne Schloss), Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Kamerasystem 360°, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12 Zoll, Kotflügelverbreiterung, Kühlergrill schwarz, Laderaumwanne, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenkrad heizbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,0 Ltr. - 154 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT, Nebelscheinwerfer LED, Off-Road Farbdisplay SYNC, Off-Road-Paket, Parkbremse elektrisch, Pritschenabdeckung (Rollo), Rad-Paket 23, Radstand 3270 mm, Reifen 285/70 R17 ...T, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz-Paket 15, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel Drehschalter (Electronic-Shifter), Schaltersatz an der Dachkonsole, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschweller mit Trittbrett, Servolenkung elektrisch, Sicherheits-Paket 3, Sitz-Paket 9, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Wildleder, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Spannungswandler 220V, Sperrdifferential (Hinterachse), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Technologie-Paket 73, Türgriffe außen Wagenfarbe, Unterbodenschutz Wachs Basis, Unterfahrschutz (Motor), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

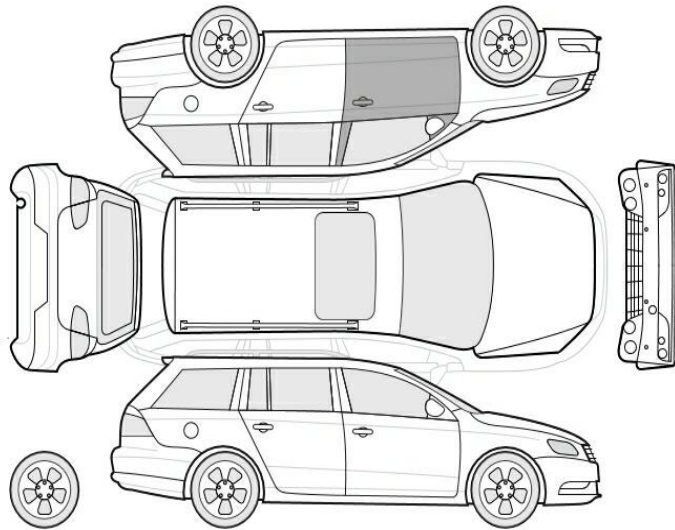
Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
4205	Raptor-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 17.10.2025 bei Kilometerstand 79.844

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tür vorne links, mehrfach eingedellt, smart repair (Bild 9, 10)