

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
15.07.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- rechte Fahrzeugseite 170µm-240µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller

28.12.2022
Skoda

Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

Personenkraftwagen
Superb Combi
(3V5)(06.2015->) / Superb
Combi 1.4 TSI Sportline iV
(EURO 6d)

Aufbauart
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Hubraum (ccm)
Felgen

Kombi
TMBJW7NP0P702
018000540640001
100520
Hybr.B/E ext.auf.
1395
Leichtmetall

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Leistung (kW)
Getriebe
Farbe

5
8004 / AUJ
DE001 6357
01 / 2028
115
Automatik /
Moon-Weiss Metallic /
Metallic / 2Y, LS9R

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	4 mm
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm
215 / 55 R 17 98 V	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Green tec, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Batterie 44 Ah, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Edelstahlpedale Sportdesign, Einparkhilfe hinten, Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb), Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Generator 140 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibenwischer, Hybrid 160 kW (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW), Infotainment-Paket Amundsen, Infotainment-Paket Bolero, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 134 A, Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI Hybrid (DGEB), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 215/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Servolenkung, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Sondermodell Sportline, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Verzurösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zusatzheizung (Standheizung)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4706	Ablage-Paket
15308	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
2757	Business-Paket Columbus
4313	Fahrassistent-Paket: Plus
22707	Frontscheibe heizbar
1517	Komfort-Paket Plus
73211	Ladekabel (Wechselstrom)
49373	LM-Felgen 8x19 (Supernova)
16708	Panorama-Schiebedach elektrisch
11109	Perleffekt-Lackierung
32915	Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege
24322	Sound-System Canton
1131	Transport-Paket


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01 / 2026 bei Kilometerstand 89.077

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

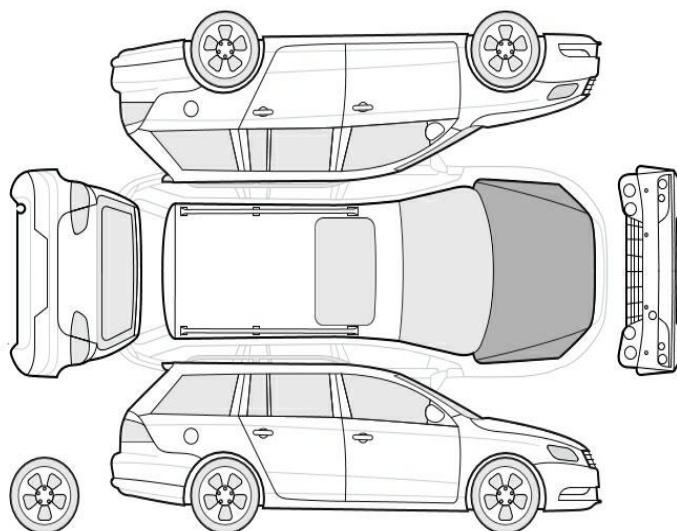

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur